

## 知 S3600系列交换机版本与堆叠线不兼容问题的说明及解决方法

岳斌 2007-11-14 发表

### S3600系列交换机版本与堆叠线不兼容问题的说明及解决方法

#### 一、 问题描述:

当S3600系列交换机的版本为R1510P09, 并使用专用堆叠线缆进行堆叠时, 在堆叠成功后手工任意重启一台Unit, 重启的交换机无法正常启动, 且一直反复重启, 将版本升级至R1510P10后, 手工重启交换机后可以正常启动, 但仍然无法加入IRF堆叠组, 并提示连接出错。但使用光纤或六类线缆进行堆叠时, 问题没有出现。

#### 二、 过程分析:

设备重启时, 该设备在收包任务初始化前收到报文, 导致处理出错, 任务挂起, 不能正常加入堆叠。此问题出现的条件是启动后端口快速up, 快速收包, 故使用专用堆叠电缆较易出现此问题。经确认R1510P24及之前版本都存在该问题。

#### 三、 解决方法:

请将交换机升级至F1601P05及后续版本解决该问题。