



解决FXO检号不成功的问题

一、组网：

VG2108(或者其它具有FXO接口的设备)—line:9—PBX——Tel: 8001

正常功能使用：

客户使用电话8001拨打选路号9，vg2108FXO口对应的指示灯亮，然后回送二次拨号音。

二、问题描述：

客户使用电话8001拨打选路号9，vg2108FXO口对应的指示灯不亮，电话8001总是在响铃，即正常电话接通时的声音，过一段时间才是忙音。

三、过程分析：

主要是因为FXO口检号的灵敏度太低（默认的参数为10），导致从pbx发送过来的号码FXO口上检测不到。通过调整FXO口检号灵敏度可以解决问题。

四、解决方法：

在语音视图下使用vi-card debounce调整vg的检号灵敏度，参数调的越低灵敏度越高。