

H3C VG8080_8021-CMW520-R1509P01的版本发布

一、 使用范围及配套说明:

H3C VG8080_8021-CMW520-R1509P01版本正式发布, 用于解决网上问题,使用范围不做限制。

VG8080_8021-CMW520-R1509版本配套表:

VG8080和VG8021主机软件:

产品配套项目	版本号 (对外)	说明
主机软件	Release 1509P01, Standard	无
BOOTROM	H3C VG 80-21: 212及以上版本 H3C VG 80-80: 213及以上版本	无
QUIDVIEW	Quidview DM 3.10-R3123	无
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0301 iMC EAD 3.20-E0301 iMC iCC 3.20-B0301 iMC MVM 3.20-E0301 iMC PLAT 3.20-E0301 iMC UAM 3.20-E0301	无
TTYD版本	TTYD配套版本4.24	无

VG8080配套单板软件:

单板名称	单板软件版本	单板逻辑版本	说明
RTP1HFXSO	180及以上版本	1.0	24FXO24FXS单板
RTP1HFXSM	180及以上版本	1.0	24FXS单板

二、 增减特性说明:

新增特性: 无

删除特性: 无

修改特性: 无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1. RTD21456

首次发现版本: CMW520-R1509

问题产生的条件: 用户如果挂机后在600ms以内立刻摘机。

问题现象: 摘机本来应该听拨号音, 实际听到的是忙音。

2. RTD21457

首次发现版本: CMW520-R1509

问题产生的条件: FXO做为远端呼叫的被叫方。

问题现象: FXO需要2s摘机时间, 导致用户拨完号码需要多等2s的时间。

3. RTD21458

首次发现版本: CMW520-R1509

问题产生的条件: 注册服务器和呼叫处理服务器为同一台设备, 该设备出现故障不可用。

问题现象: 注册功能从主服务器成功切换到备份服务器, 但是呼叫处理无法成功切换到备份服务器。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《H3C VG80-CMW520-R1509P01 版本说明书》。

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 8008100504/4008100504