

知 [2008-1-29]H3C VG104X_2000_VG8000系列语音网关CMW180-R0020P09
版本发布

卢斌 2008-01-29 发表

H3C VG104X_2000_VG8000-CMW180-R0020P09

版本发布

一、使用范围及配套说明:

H3C VG104X_2000_VG8000-CMW180-R0020P09 版本正式发布, 该版本解决近期发现的问题, 使用范围不做限制。

H3C VG104X_2000_VG8000-CMW180-R0020P09版本配套表:

产品型号	主机软件版本号 (对外)	BOOTROM 版本号	网管版本号 (对外)	备注
H3C VG 8 0-20	Version 180 Rel ease 0020P09	2.08版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P 01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 1 0-40	Version 180 Rel ease 0020P09	1.08版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P 01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 1 0-41	Version 180 Rel ease 0020P09	1.08版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P 01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 2 0-16	Version 180 Rel ease 0020P09	1.08版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P 01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 2 0-32	Version 180 Rel ease 0020P09	1.08版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P 01 iMC PLAT 3.20-E0301	无
H3C VG 2 1-08	Version 180 Rel ease 0020P09	1.08版本	Quidview DM 3.10-R3116 + P 01 iMC PLAT 3.20-E0301	无

二、增减特性说明:

新增特性: 无

删除特性: 无

修改特性: 无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. RTOD03531

首次发现版本: CMW180-R0020P08

问题产生条件: 网关接入服务号与号码变换组合应用时, 必须配置两个网关接入服务号, 即号码变换前和号码变换后的号码。

问题现象: 否则无法正常使用接入服务号的功能。

2. RTOD03643

首次发现版本: CMW180-R0020P08

问题产生条件: VG2108掉电重启后, FXO概率出现工作不正常。

问题现象: 用户无法拨打电话。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《H3C VG104X_2000_VG8000-CMW180-R0020P09版本说明书》。

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504