

**H3C XE200&2000语音服务器CMW330-E0138P05版本发布**

**一、 使用范围及配套说明:**

H3C XE200&2000语音服务器CMW330-E0138P05版本对外正式发布, 该版本解决近期发现的问题, 使用范围不做限制。

版本配套关系请参考如下配套关系表:

XE200&2000语音服务器CMW330-E0138P05版本配套表:

产品型号	产品配套项目	版本号 (对外)	说明
XE2000	主机软件	XE-CMW330-E0138P05	无
	BOOTROM	1.18及以上版本	无
	Quidview DM	Quidview DM 3.10-R3 122	无
	iMC	iMC PLAT 3.20-E0301	无
XE200	主机软件	XE-CMW330-E0138P05	无
	BOOTROM	9.18及以上版本	无
	Quidview DM	Quidview DM 3.10-R3 122	无
	iMC	iMC PLAT 3.20-E0301	无

产品型号	单板名称	单板软件版本	单板逻辑版本	说明
XE2000	RTP1XEMFA	RTPXEMFA03-BOOTROM-V118	1.0	无
XE200	RTP1XEMEA	RTPXEMEA03-BOOTROM-V918	1.0	无

**二、 增减特性说明:**

新增特性: 无  
 删除特性: 无  
 修改特性: 无

**三、 相比前一版本解决的问题说明:**

1. 问题VVD15947

首次发现版本: ESS0121P04

问题产生的条件: 在XE的ls视图下依次做如下配置就可导致系统重启:

```
process-server HB20GK02-A4
office-group HB20GK01-A4
office HB20GK01-A4
gateway HB81GW01-A4
ip-address 87.5.60.3
port 1719
device-status forever-up attachedPS HB20GK02-A4
area-code 0311
device-type h323
call-signal ip-address 87.5.60.3
master-ps-office HB20GK01-A4 office-group HB20GK01-A4 port 1719
caller-route 0 caller 6600.... callee .% gateway HB81GW01-A4
```

问题现象: 在XE上进行某一组合配置时,导致系统重启。

2. 问题VVD16160

首次发现版本: ESS0121P04

问题产生的条件: 为满足中办项目需求, 请在XE的最新版本上做相应修改, 最好能做到XE的局向探测时间可配。

问题现象: 中办项目要求XE的局向探测时间缩短为30秒左右。

3. 问题VVD16189

首次发现版本: ESS 0121P04

问题产生的条件: XE使用路由模式与韩国ADDPAC网关互通。

问题现象：XE使用路由模式与韩国ADDPAC网关互通传真失败。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《H3C XE-CMW330-E01 38P05版本说明书》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504