姚忆斌 2008-03-10 发表

H3C MSR20_3016_30_50路由器 CMW520-R1509P05-BI版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C MSR20_3016_30_50路由器CMW520-R1509P05-BI版本是对外正式发布的版本, 主要用于解决CWM520-R1509P04-BI的各种网上问题, 发布范围不受限。

版本配套表

表1: MSR20_3016_30_50-CMW520-R1509P05-BI版本配套表

| 产品系列 | MSR20_30_50路由器 | |
|-----------------|--|----------|
| 型号 | MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40 MSR 30-16_MSR30-20_MSR 30-40_MSR MSR 50-40_MSR 50-60 | SR 30-60 |
| BOOTROM 版本号 | MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40: 2 MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60: 2 MSR 50-40_MSR 50-60: 213及以上版7 MSR3016: 112及以上版本 | 212及以上版本 |
| 目标文件名称 | 509P05-BI.BIN | |
| QUIDVIEW 版本号 | Quidview DM 3.10-R3122+P04 | |
| iMC版本号 | iMC ACLM 3.20-E0301 iMC EAD 3.20-E0301 iMC iCC 3.20-B0301 iMC MVM 3.20-E0301 iMC PLAT 3.20-E0301 iMC UAM 3.20-E0301 | |

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无 2

删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

与R1509P04版本相比主要解决了如下问题:

1.RTD23594

首次发现版本: CMW520-R1509P04

问题产生的条件:路由器的ATM155M接口和对端的SDH设备配置互通。

问题现象: ATM接口物理无法up。

2.RTD23861

首次发现版本: CMW520-R1509P04

问题产生的条件:路由器的异步接口连接MODEM,和对端MODEM协商的时候,

对端的

CDUP信号需要将近2分钟才能送达。

问题现象:路由器的定时器挂断,MODEM协商不成功。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG,请参看配套发布的 《H3C MSR20_MSR30_MSR50-CMW520-R1509P05-BI 版本说明书》