

### H3C S7500E-CMW520-R6105P03版本发布公告

#### 一、使用范围及配套说明：

H3C S7500E-CMW520-R6105P03作为H3C S7500E系列交换机的正式版本发布，提供S7500E系列交换机产品开局和升级使用。H3C S7500E系列交换机是基于Comware V5操作系统的新一代多业务路由交换机，包括S7502E、S7503E、S7506E、S7506E-V和S7510E共五种型号。

该版本的使用范围是所有S7500E交换机局点。

版本配套表：

产品系列	S7500E系列以太网交换机
型号	S7502E/S7503E/S7506E/S7506E-V/S7510E
内存需求	最小512M
FLASH需求	最小64M
BOOTROM版本号	109及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看)
目标文件名称	S7500E-CMW520-R6105P03.app
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3122+P05
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0302 iMC EAD 3.20-E0303 iMC iCC 3.20-E0302 iMC PLAT 3.20-E0302 iMC UAM 3.20-E0303
备注	无

#### 二、增减特性说明：

新增特性：增加支持LSQ1MPUB主控板

#### 三、相比前一版本解决的问题说明：

##### 1. LSD24505

问题发现版本：CMW520-R6105P01

问题描述：为了解决在聚合端口下更改VLAN配置导致解聚合引起业务中断的问题，增加在聚合组成员端口视图下修改配置的确切提示，提示用户如此修改会引起业务中断，需要到聚合组视图进行修改。

##### 2. LSD24572

问题发现版本：CMW520-R6105P01

问题描述：修改显示ARP的命令行，通过display arp命令可以显示设备上所有的ARP。

##### 3. LSD24167

问题发现版本：CMW520-R6105

问题描述：7510E机框0号槽位业务板打补丁后，单板重启或者整机重启补丁不能恢复。

##### 4. LSD23714

问题发现版本：CMW520-R6105

问题描述：修改显示CPU使用率的命令行，原来的实现是不加槽位号，只能显示主控板的cpu状态，请修改为不加槽位号时显示全部单板的cpu状态

##### 5. LSD24101

问题发现版本：CMW520-R6105P01

问题描述：LACP无法处理超过128字节的协议报文。

##### 6. LSD24506

问题发现版本：CMW520-R6105P01

问题描述：在display device命令中增加补丁信息的显示。

##### 7. LSD23777

问题发现版本：CMW520-R6105

问题描述：在聚合端口组中的成员端口上，如果hybrid pvid vlan被配置成Secondary VLAN时，成员端口删除后无法添加。

##### 8. LSD22682

问题发现版本：CMW520-R6105

问题描述：特定操作后光口不能UP。

##### 9. LSD23785

问题发现版本：CMW520-R6105

问题描述：修改取消ip ttl-expires功能IPv6 ttl = 1报文上CPU现象。

##### 10. LSD23780

问题发现版本：CMW520-R6105

问题描述：进行端口隔离配置时板插单拔，极小概率出现内存异常。

11. LSD23827

问题发现版本: CMW520-R6105P01

问题描述: 端口下先配置组播风暴抑制, 再配置IGSP sourcedeny后, 该端口所在单板无法进行Qos相关配置。

12. LSD23972

问题发现版本: CMW520-R6105P01

问题描述: 一个EA单板同时给SC和SA上的端口做shaping, 整机重启后配置无法恢复, 设备带此配置反复重启。

13. LSD23974

问题发现版本: CMW520-R6105P01

问题描述: 配置一个EA单板给SA单板所有端口做shaping, 整机重启后会出现内存泄露, 命令行无反应。

14. LSD24000

问题发现版本: CMW520-R6105P01

问题描述: sysDescr节点描述不完整。

15. LSD24176

问题发现版本: CMW520-R6105P01

问题描述: 基于外层tag修改内层tag的操作不支持, 但是在SC板上可以下发。

16. LSD25069

问题发现版本: CMW520-R6105L02

问题描述: 端口反复UP/DOWN的情况下, SC单板小概率出现端口不转发报文。

详细特性变更与使用限制说明, 请参见《H3C S7500E-CMW520-R6105P03版本说明书》。