

**Quidway R、AR181X系列路由器VRP1.74-R0121P07
版本发布**

一、使用范围及配套说明:

Quidway R、AR181X系列路由器VRP1.74-R0121P07版本对外正式发布, 此版本主要解决网上问题, 不受限使用。

产品系列	Quidway R系列 Quidway AR系列		
型号	Quidway R2630E/R2631E/R3640E/R3680E/R3680E-RPS/R2620/R2621/R1760/R2610/R2611/R2610RPS/R2611RPS/AR28-09B/AR 18-12/13/15/16/18/13V/18V		
内存需求	最小32M		
FLASH需求	最小8M		
BOOTROM版本号	AR181X设备: 5.32及以上版本 其它设备: 7.10及以上版本		
目标文件名称	型号	文件名	文件大小
	Quidway R2630E/R2631E/R3640E/R3680E/R3680E-RPS	R3600_R2630-VRP174-R0121P07.BIN	5,673,899 字节
	Quidway R2620/R2621	R2620-VRP174-R0121P07.BIN	5,682,385 字节
	Quidway R1760/R2610/R2611/R2610RPS/R2611RPS /AR28-09B	R1760-VRP174-R0121P07.BIN	5,721,853 字节
	Quidway AR 18-12/13/15/16/18/13V/18V	AR181X-VRP174-R0121P07.BIN	5,779,939 字节
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3124		
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-E0302		
备注	配套ttyd (4.20或以上版本)		

二、增减特性说明:

项目	描述
硬件特性更新	无
软件特性更新	无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1、RTOD03812

首次发现版本: R0121P04

问题产生条件: R26做LNS和MA5200进行L2TP互通。

问题现象: 一段时间后用户无法建立L2TP连接。

2、RTOD03564

首次发现版本: R0121P04

问题产生条件: 使用test-enable进行HWPing的ftp类型测试。

问题现象: 路由器重启。

3、RTOD03498

首次发现版本: R0121L03

问题产生条件: 路由器承载终端接入, 在加密的情况下。

问题现象: 终端无法存屏。

4、RTOD03825

首次发现版本: R0121P04

问题产生条件: 路由器配置静态路由, 下一跳为对端直连接口地址, 反复修改对端接口地址。

问题现象: 一段时间后, 对端接口恢复为原地址时, 路由器路由异常, 静态路由不生效。

5、RTOD03928

首次发现版本: R0121P04

问题产生条件: 路由器接口承载VRRP。

问题现象: 接口将VRRP的通告报文数目统计为错报文, 导致接口入方向错报文统计周期增加。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《Quidway R3600_R2630_R2620_R1760_AR181X-VRP174-R0121P07 版本说明书》。