

**Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.40-F0306P03  
版本发布**

**一、 使用范围及配套说明:**

Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.40-F0306P03版本对外正式发布, 此版本主要解决网上问题, 不受限使用。

产品系列	AR28 系列/AR46 系列		
型号	AR2809/AR2810/AR2811/AR2812/AR2813/AR2814/AR2830/AR2831/AR2840/AR2880 AR4620/AR4640/AR4680		
内存需求	AR28系列最小128M, AR46系列最小256M		
FLASH需求	最小32M		
BOOTROM版本号	AR28: 9.19以上版本; AR46: 随主机版本自动升级, 此版本加载后, RPU主控板BootRom将升级到5.25, ERPU主控板BootRom将升级到5.18。 注: 因涉及生产器件的配套限制, 不建议用户擅自升级BootRom, 同时严禁对BootRom版本进行比出厂版本低的版本降级。		
目标文件名称	设备	文件名称	文件大小
	AR28系列	AR28-VRP340-F0306P03.BIN	12,719,903 字节
	AR46 RPU系列	AR46-VRP340-F0306P03.BIN	13,128,892 字节
	AR46 ERPU系列	AR46-VRP340-F0306P03-ERPU.BIN	14,571,572 字节
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3122 + P05		
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0302 iMC EAD 3.20-E0303 iMC ICC 3.20-E0302 iMC MVM 3.20-E0302 iMC PLAT 3.20-E0302 iMC UAM 3.20-E0303		
备注	TTYD 配套版本4.22		

**二、 增减特性说明:**

项目	描述
硬件特性更新	无
软件特性更新	无

**三、 相比前一版本解决的问题说明:**

1、 RTOD03959

首次发现版本: AR28\_AR46-VRP340-F0306

问题产生条件: 路由器承载VoIP, 在收到多个18X消息时, 如果对应INVITE的200没有携带SDP。

问题现象: 会导致编解码重协商出错, VoIP业务不正常。

2、 RTOD03960

首次发现版本: AR28\_AR46-VRP340-F0306

问题产生条件: 路由器承载VoIP, 当被叫忙时, 路由器直接发送ReleaseComplete消息。

问题现象: 主叫听不到忙音。

3、 RTOD03982

首次发现版本: AR28\_AR46-VRP340-F0305

问题产生条件: 配置Ftp Server Enable, 保存配置。

问题现象: 重启后, 配置丢失。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《Quidway AR28\_AR46-VRP340-F0306P03 版本说明书》。