

H3C SR8800路由器CMW520-R3125版本发布

一、使用范围及配套说明：

H3C SR8800路由器CMW520-R3125版本对外正式发布，不受限使用。

产品系列	H3C SR8800系列万兆核心路由器
型号	SR8802/SR8805 /SR8808/SR8812
内存需求	主控板最小1G，接口板最小256M
FLASH需求	最小16M
Bootrom版本	主控板BootROM 108及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看 注：该文件支持SR02SRP1E/ SR02SRP2E/ SR02SRP1 M系列主控板
	接口板BootROM 106及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
	Enhanced类型接口板BootROM 106及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
目标文件名称	SR8800-CMW520-R3125-SI.APP (37,030,352 字节) 注：该文件支持SR02SRP1E/ SR02SRP2E/ SR02SRP1 M系列主控板
QUIDVIEW	Quidview DM 3.10-R3122P01
iMC	iMC PLAT 3.20-E0302 iMC UAM 3.20-E0301 iMC MVM 3.20-E0302 iMC ICC 3.20-E0302
iNode	iNode2.40-C0342
备注	无

二、增减特性说明：

版本号	项目	描述
SR8800-CMW520-R3125	硬件特性更新	新增特性：支持100M光模块 删除特性：无
	软件特性更新	新增特性：无 删除特性：password control特性 修改特性：无

三、相比前一版本解决的问题说明：

解决了以下缺陷：

1、200807010004

首次发现版本：SR8800-CMW520-R3121P01

问题产生条件：

当MP-PPP链路中串口频繁up/down时，查看MP状态。

问题现象：

SR8808在执行display ppp mp命令后导致Cpos板重启问题。

2、HSD35990

首次发现版本：SR8800-CMW520-R3123

问题产生条件：

SR88与郎讯的ATM CBX500交换机以ATM子接口对接。

问题现象：

ping超过148字节报文不通。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C SR8800-CMW520-R3125 版本说明书》

四、版本存放路径：

版本已经上传公司外部网站及内部服务器，可随时下载使用。

CMW520-R3125版本是SR8800产品V300R001系列首个正式发布版本，建议所有新开局局点调整至CMW520-R3125版本开局，已开局局点条件允许的情况下升级版本至

CMW520-R3125。

注：采用V300R002系列版本开局的局点（NAT、NEM、FW等特性的实验局）除外。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504