

H3C S9500交换机CMW310-R1640P02
版本发布公告

一、使用范围及配套说明：

H3C S9500交换机CMW310-R1640P02版本对外正式发布，不受限使用。

产品系列	H3C S9500系列路由交换机
型号	S9502/S9505/S9508/S9508V/S9512
内存需求	主控板最小512M，接口板最小128M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM	主控板BootROM 206及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
	接口板BootROM 108及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
	NATB、VPNB、NAMB板BootROM 务必使用205及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
目标文件名称	S9500-CMW310-R1640P02-SI.APP (15,640,193 字节) 注：该文件不支持VPLS/NAT/NetStream/10G POS/2.5G POS/10G RPR/2.5G RPR
	S9500-CMW310-R1640P02-EI.APP (24,943,552 字节) 注：该文件支持VPLS/NAT/NetStream/10G POS/2.5G POS/10G RPR/2.5G RPR
QUIDVIEW	Quidview DM 3.10-R3124 + P02
IMC版本号	iMC PLAT 3.20-E2403 iMC ACLM 3.20-E0401 iMC iCC 3.20-E0403 iMC MVM 3.20-E0401 + P01 iMC UAM 3.20-E0401 + L04
iNode版本号	iNode 2.40-C0342
WEB版本号	无
备注	无

二、增减特性说明：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

解决了以下缺陷：

1、HYII07435

首次发现版本：S9500-CMW310-R1640P01

问题产生条件：

S9500设备接收到来自同一个Router ID的前缀相同掩码不同的OSPF外部路由。

问题现象：

由于路由计算异常导致设备异常重启。

2、HYII07433

首次发现版本：S9500-CMW310-R1640P01

问题产生条件：

设备上同时使用GV48DB单板和NAMB单板。

问题现象：

配置镜像到NAMB单板的命令后，就无法再配置镜像到GV48DB单板上端口的命令。

3、HYII07424

首次发现版本：S9500-CMW310-R1640P01

问题产生条件：

在R1640及以后的版本，MPLS/VPN混插配置，保存后重启设备。

问题现象：

设备重启后，MPLS/VPN混插的重定向配置可能出现丢失情况。

4、HYII07430

首次发现版本：S9500-CMW310-R1640P01

问题产生条件：

在R16XX版本上，NATB单板长时间大流量的接收到分片流量。

问题现象：

会导致NATB单板上的Sessions计数错误。

5、HYII07431

首次发现版本: S9500-CMW310-R1640P01

问题产生条件:

在MPLS/VPN组网应用中, 配置LDP Trap功能。

问题现象:

LDP会话建立和删除时, 发送Trap报文中的信息错误导致网管无法解析。

6、HYII07417

首次发现版本: S9500-CMW310-R1640P01

问题产生条件:

使用S9500设备作为802.1X服务器, 通过S9500设备进行认证。

问题现象:

收到802.1X报文的长度过大(大于54字节)会导致认证不通过。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S9500-CMW310-R1640P02版本说明书》

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504