

iMC UBA 3.20-E0501版本发布

一、使用范围及配套说明:

iMC UBA 3.20-E0501版本正式发布,使用范围为国内和海外市场。

1. 历史版本号

历史版本号如表1所示:

表1: 历史版本号

版本号	基础版本号	发布日期	备注
iMC UBA 3.20-E0501	iMC UBA 3.20-B0401	2008-08-15	无
iMC UBA 3.20-B0401	首次发布	2008-04-08	无

2. 版本配套表

表2: 服务器端配置要求

模块	操作系统	最大在线用户数	硬件要求	数据库、浏览器版本
UBA服务器	Windows 2000 Server SP4/Windows Server 2003 SP1/SP2 (简体中文版)	5000以下	处理器: Intel Xeon EM64T或更好, 主频≥3.0GHz, 处理器二级高速缓存≥2MB; 处理器配置数目≥2; 内存类型: ECC DDR2 PC3200 SDRAM或更好, 内存 ≥2G; 内置硬盘类型: U320 10000rpm 热插拔S CSI硬盘或更好, 硬盘容量6*72GB (RAID 5); 阵列控制器/Raid卡: 配置双通道Ultra 320 SCSI卡式阵列控制器或更好, 缓存≥192MB; 支持RAID 0、1、1+0、5; 芯片组: Intel E7250 (配合处理器类型)或更好, 系统前端总线频率≥800MHz; 至少1块10/100/1000Mb自适应以太网卡。	数据库: SQL Server 2000 SP4; SQL Server 2005 SP2 浏览器: IE 5.5、Firefox 1.5及以上版本
		10000以下	处理器: Intel Xeon 双核EM64T或更好, 主频≥3.0GHz, 处理器二级高速缓存≥2MB; 处理器配置数目≥2; 内存类型: ECC DDR2 PC3200 SDRAM或更好, 内存 ≥4G; 内置硬盘类型: U320 10000rpm 热插拔S CSI硬盘或更好, 硬盘容量6*146GB (RAID 5); 阵列控制器/Raid卡: 配置双通道Ultra 320 SCSI卡式阵列控制器或更好, 缓存≥192MB; 支持RAID 0、1、1+0、5; 芯片组: Intel E7250 (配合处理器类型)或更好, 系统前端总线频率≥800MHz; 至少1块10/100/1000Mb自适应以太网卡。	
探针服务器	Red Hat Linux ES 3.0/AS 5.0	无	处理器: Intel x86 主频≥3.0GHz; 双核; 数目≥1。系统前端总线频率≥800MHz; 内存类型: 内存 ≥2G; 硬盘: 80GB; 网卡: 至少2块1000Mb以太网卡	无

表3: 客户端配置要求

操作系统	硬件要求	浏览器版本
Windows 2000 SP4 / Windows XP SP2 (简体中文版)	主频1.5G Hz (以上)、内存512MB (以上)、硬盘20GB (以上)、48倍速光驱、100M网卡 (以上)、声卡	浏览器: IE5.5及以上版本、Firefox 1.5及以上版本

3. 配套的iMC智能管理平台版本: iMC PLAT 3.20-E2403、iMC PLAT 3.20-E2501。

4. 版本使用限制及注意事项

- 1) 与iMC NTA组件同时使用时, 卸载其中一个组件可能会影响另外一个组件的使用。因此如果确实需要卸载组件, 请先全部卸载后, 再单独安装需要的组件;
- 2) 系统繁忙时进行配置下发操作, 可能会出现超时现象, 此时可重新下发系统配置;
- 3) 在系统性能不足时, 探针会自动采样, 可能造成统计信息不完全;

4) 本版本不支持Comware V5平台的NetStream新特性中的V9-V5流量分析模板。

二、 增减特性说明：

新增特性：

- 1) UBA组件英文化；
- 2) 增加对SR66 FLOW3.0日志包含的NAT信息进行审计；
- 3) 增加operator作为条件进行审计查询、显示的支持；
- 4) 采集器增加对RedHat Linux AS5.0操作系统支持。
- 5) 增加对ComwareV5流量分析新特性支持。

删除特性：

无

修改特性：

无

三、 相比前一版本解决的问题说明：

- 1) 首次发现版本：iMC UBA 3.20-E0401。

问题产生的条件：对文件传输进行不分组审计。

问题现象：按传输方式进行排序系统将发生未知错误。

- 2) 首次发现版本：iMC UBA 3.20-E0401。

问题产生的条件：与NTA一起安装。

问题现象：数据转储配置中把只有NTA功能的服务器也进行了管理。NTA服务器可配置转储功能，但不能生效。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《iMC UBA 3.20-E0501版本说明书》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504