

H3C S7500-CMW310-R3135P15版本发布

一、使用范围及配套说明：

H3C S7500-CMW310-R3135P15作为正式版本发布，提供H3C S7500系列交换机产品开局和升级使用，替代H3C S7500交换机以前的版本。

该版本的使用范围是全球。

版本配套表：

产品系列	S7500E系列以太网交换机
型号	S7506/S7506R/S7503/S7502
内存需求	最小256M
FLASH需求	最小32M
BOOTROM版本号	主控板：无需升级，使用随机自带版本即可 LS81GT48业务板BOOTROM要求403及以上版本 LS81VSNP业务板BOOTROM要求101及以上版本 除以上业务板外，其他业务板BOOTROM要求520及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看，见注②)
目标文件名称	S7500-CMW310-R3135P15.app
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3124 + P02
iNode 版本号	iNode 2.40-C0342
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0401 iMC EAD 3.20-E0401 + L04 iMC iCC 3.20-E0403 iMC PLAT 3.20-E2403 iMC UAM 3.20-E0401 + L04
备注	XG上行的业务板包括： LS81T32P、LS81T16P、LS81TGX4、LS81TGX2、LS81GT48B、LS81GP48

二、增减特性说明：

新增命令：undo dot1x handshake enable命令

修改命令：undo arp stp-tc-update变更为缺省命令

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. LSOD07905

首次发现版本：F3135L11

问题产生的条件：先配置端口am绑定后再配置vlan-vpn

问题现象：端口绑定配置不能删除。

2. LSOD07906

首次发现版本：F3135L13

问题产生的条件：配置端口am绑定

问题现象：端口绑定功能不能正常使用

3. LSOD07837

首次发现版本：R3037

问题产生的条件：使用07年7月后生产的引擎单板，登陆设备输入任意命令时

问题现象：随机出现单板重启现象。

4. LSOD07847

首次发现版本：R3037

问题产生的条件：收到checksum error LSP

问题现象：导致设备出现路由震荡

5. LSOD07901

首次发现版本：R3037

问题产生的条件：stp TC-protection threshold 设置为1时

问题现象：设备收到TC后引起设备CPU高

6. LSOD07907

首次发现版本：R3037

问题产生的条件：当mac快速迁移时回原端口时

问题现象：arp无法根据mac地址迁移来刷新arp的端口信息。

7. LSOD07932

首次发现版本：F3135L11

问题产生的条件：配置undo arp stp-tc-update

问题现象：将undo arp stp-tc-update命令修改为默认配置。

详细特性变更与使用限制说明，请参见《H3C S7500-CMW310-R3135P15版本说明书》。