

Quidway S2000-EI系列交换机R0023P09版本发布

一 使用范围及配套说明:

Quidway S2000-EI系列交换机R0023P09版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

|             |   |
|-------------|---|
| 产品系列        | Quidway S2000EI 系列  |
| 型号          | S2008-EI, S2016-EI, S2403H-EI   |
| 内存需求        | 32M   |
| FLASH需求     | 4M  |
| BOOTROM版本号  | Bootrom160  |
| 目标文件名称      | S2000EI-VRP310-R0023P09.app   |
| QUIDVIEW版本号 | Quidview DM 3.10-R3112+SP06 (优先使用该版本)<br>Quidview NCC 3.10-R3112+SP03 (优先使用该版本)<br>Quidview NMF 3.10-R3112+SP06 (优先使用该版本) |
| CAMS版本号     | CAMS 2.10-R0121 (优先使用该版本)   |
| WEB版本号      | 推荐使用wnm2.2.2-0008   |

二 增减特性说明:

1 新增特性:

增加802.1X认证握手可控特性: 握手可控功能使用户可以控制握手报文的发送, 从而使设备能灵活适应需要握手报文的客户端和不需要握手报文的客户端。

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD07940

首次发现版本: VRP310-R0023P08

问题产生的条件:

存在FTP攻击时, Telnet用户通过hwtacacs认证登陆。

问题现象:

攻击一定时间后, Telnet用户再无法登陆。

2. LSOD07993

首次发现版本: VRP310-R0023P08

问题产生条件:

S2016EI、S2403H-EI设备上某个端口配置出限速, 限速端口出现拥塞。

问题现象:

其他端口会出现丢包现象。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S2000EI-VRP310-R0023P09 版本说明书》。