

H3C S3600&E328\_E352系列交换机R1602P10版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S 3600&E328\_E352系列交换机R1602P10版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	H3C S3600EI
型号	H3C S3600-28P-EI H3C S3600-52P-EI H3C S3600-28P-PWR-EI H3C S3600-52P-PWR-EI H3C S3600-28F-EI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	V514
目标文件名称	S3600EI-CMW310-R1602P10.bin S3600EI-CMW310-R1602P10-S168.bin
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3124 + P02
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0401 iMC EAD 3.20-E0401 + L04 iMC ICC 3.20-E0403 iMC PLAT 3.20-E2403 iMC UAM 3.20-E0401 + L04
iNode版本号	iNode 2.40-C0342
WEB版本号	Version 3.1.8-0040

产品系列	H3C S3600SI /E328/E352
型号	H3C S3600-28P-SI H3C S3600-52P-SI H3C S3600-28TP-SI H3C S3600-28P-PWR-SI H3C S3600-52P-PWR-SI H3C E328 H3C E352
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	V514
目标文件名称	S36SI_E-CMW310-R1602P10.bin S36SI_E-CMW310-R1602P10-S168.bin
QUIDVIEW版本号	Quidview DM 3.10-R3124 + P02
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0401 iMC EAD 3.20-E0401 + L04 iMC ICC 3.20-E0403 iMC PLAT 3.20-E2403 iMC UAM 3.20-E0401 + L04
iNode版本号	iNode 2.40-C0342
WEB版本号	Version 3.1.8-0040

二 增减特性说明:

1 新增特性:

- 1) web网管支持集群管理功能;
- 2) MIB: 通过MIB让指定端口上802.1x用户下线;

2 删除特性:

无

3 修改特性:


无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD07879

首次发现版本: CMW310-R1510P21

问题产生的条件:

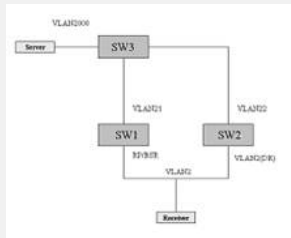

如上组网情况下，SW2作为VLAN2的DR，SW1作为RP和BSR。Receiver加入组播组，Server发送对应组播组的流量。

问题现象：由于SW2不处理SW1发送的AssertCancel报文导致流量转发时断时续。

## 2. LSOD07956

首次发现版本：CMW310-R1602P09

问题产生的条件：通过SNMP访问实体MIB entPhysicalVendorType的节点module0。

问题现象：该节点返回值为空。

## 3. LSOD07413

首次发现版本：CMW310-R1602P05

问题产生的条件：两台设备组成集群，成员交换机上配置了header legal，在命令交换机执行"cluster switch-to 1"命令切换到成员交换机。

问题现象：无论输入"Y"还是"N"，都无法切换成功。

## 4. LSOD07744

首次发现版本：CMW310-R1602P08

问题产生的条件：有用户在线，通过命令行或网管工具修改radius scheme配置。

问题现象：命令行修改失败；网管工具修改成功。

## 5. LSOD07980/LSOD07531/LSOD07749

首次发现版本：CMW310-R1602P05

问题产生的条件：PC为管理用户，将PC的MAC地址设为静态地址。

问题现象：在PC上访问交换机的web管理页面，被重定向到EAD配置的服务器上，web管理不可用。

## 6. LSOD07692

首次发现版本：CMW310-R1602P06

问题产生的条件：用ntdp hop xxx命令设置ntdp拓扑收集的跳数，当设置的数值小于当前的跳数时，在该设备上建立集群。

问题现象：设置的搜集跳数以外的设备也加入了集群。

## 7. LSOD07939

首次发现版本：CMW310-R1602P08

问题产生的条件：本地用户User1配置access limit为N。设备上其它本地用户登陆总个数达到N。(说明：可以是ftp/lan-access/ssh/telnet/terminal用户中任意一种。若同一个用户同时以不同方式登陆，例如ftp/telnet，则登陆个数按2算)。

问题现象：User1无法登陆。

## 8. TCD00583

首次发现版本：CMW310-R1510P15

问题产生的条件：用户做EAD认证，端口A上线，将端口A的配置拷贝到端口B。

问题现象：查看B端口的Bulidrun信息，端口A动态下发的ACL也拷贝到了B端口。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3600EI-CM W310-R1602P10 版本说明书》和《H3C S3600SI\_E328\_E352-CMW310-R1602P10 版本说明书》。