

# 知 [2008-09-05]H3C MSR20\_30\_50路由器CMW520-R1618P10-BI版本发布公告

丘子隽 2008-09-05 发表

## H3C MSR20\_30\_50路由器 CMW520-R1618P10-BI 版本发布公告

### 一、使用范围及配套说明：

H3C MSR20\_30\_50路由器CMW520-R1618P10-BI版本是对外正式发布的版本，主要用于解决CWM520-R1618P07-BI的各种网上问题，发布范围不受限。

表1 MSR20\_MSR30\_MSR50-CMW520-R1618P10-BI版本配套表

产品	MSR20_30_50路由器
型号	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40 MSR 30-16_MSR30-20_MSR 30-40_MSR 30-60 MSR 50-40_MSR 50-60
BOOTROM 版本号	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40: 214及以上版本 MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60: 214及以上版本 MSR 50-40_MSR 50-60: 216及以上版本 MSR3016: 114及以上版本
目标文件名 称	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40: MSR20-CMW520-R1 618P10-BI.BIN MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60: MSR30-CMW520-R1 618P10-BI.BIN MSR 50-40_MSR 50-60: MSR50-CMW520-R 1618P10-BI.BIN MSR 3016: MSR3016-CMW520- R1618P10-BI.BIN
QUIDVIEW 版本号	Quidview DM 3.10-R3124+ P02
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0401 iMC EAD 3.20-E0401+ L04 iMC iCC 3.20-E0403 iMC MVM 3.20-E0401 + P01 (MSR30-16不适配) iMC PLAT 3.20-E2403 iMC UAM 3.20-E0401 + L04
iNode版本 号	iNode 2.40-C0342

### 二 增减特性说明：

无

### 三 相比前一版本解决的问题说明：

#### 1. RTD27272

- | 首次发现版本：CMW520-R1618
- | 问题产生的条件：路由器的GE接口卡收到大于1522字节的报文。
- | 问题现象：GE接口卡无法接收大于1522字节的报文，导致大包在转发中被丢弃。

#### 2. RTD27961

- | 首次发现版本：CMW520-R1618P07
- | 问题的发生条件：解压后的APP版本大于20M。
- | 问题的现象：无法解压大于20M的APP文件。

#### 3. RTD27407

- | 首次发现版本：CMW520-R1618P07
- | 问题的发生条件：更新硬件规格，将Flash从16M升级为32M。
- | 问题的现象：老版本无法识别32M的flash。

#### 4. RTD27269

- | 首次发现版本：CMW520-R1618P07
- | 问题产生的条件：配置路由以太网子接口的从地址。
- | 问题现象：最多只能配置32个从地址，无法满足某局点用户要求的512个从地址。

#### 5. RTD27980

- | 首次发现版本：CMW520-R1618P07
- | 问题产生的条件：路由器的以太子接口发送带VLAN TAG并且报文长度小于64字节的报文。
- | 问题现象：路由器对小报文填充的时候只会填充到62字节，导致报文在转发的时候被某些设备丢弃。

#### 6. RTD27918

- | 首次发现版本：CMW520-R1618

- | 问题产生的条件：在路由器上配置NAT outbound static。
- | 问题现象：从外网可以ping通内网，但tracert不通。

#### **7. RTD27303**

- | 首次发现版本：CMW520-R1618
- | 问题产生的条件：在MSR3011的XMIM接口上配置MAC和端口绑定。
- | 问题现象：最大只能配置16个静态绑定，不满足用户256个绑定的要求。

#### **8. RTD26235**

- | 首次发现版本：CMW520-R1618
- | 问题产生的条件：在MSR2020设备上插入SIC-2AM板卡。
- | 问题现象：使用display version和display device命令能显示出SIC-2AM板卡，但是板卡不可用，MSR2020规格不支持SIC-2AM单板。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的  
《H3C MSR20\_MSR30\_MSR50-CMW520-R1618P10-BI 版本说明书》