

iMC EPM 3.50-E5101P01版本发布

一 使用范围及配套说明:

该版本为中英文版本, 受限早期销售客户使用

二 版本配套表:

项目	描述
基础版本	iMC EPM 3.50-E5101P01
操作系统	t MS Windows 2000 Server SP4 t MS Windows Server 2003 SP1/SP2 t Sun Solaris 8 t Sun Solaris 10
浏览器版本	t IE 5.5及以上版本 t Firefox 1.5及以上版本
语言	t 简体中文版本 t 英文版本

三 增减特性说明:

版本号	项目	描述
iMC EPM 3.50-E5101P01	特性更新	新增特性: 支持UNI接口CIR的取消配置功能 支持千兆UNI口 支持自定义EPON拓扑节点名称 修改特性: 无 删除特性: 无
	新增设备	无
	新增单板	无

四 相比前一版本解决的问题说明:

- SSD33440
 - ? 首次发现版本: iMC EPM 3.50-E5101
 - ? 问题产生的条件: 移动ONU到自定义分光器。
 - ? 问题现象: 拓扑页面中一级分光器出现了多个相同的ONU设备图标。
- SSD32025
 - ? 首次发现版本: iMC EPM 3.50-E5101
 - ? 问题产生的条件: 在Web页面中修改分光器的自定义名称。
 - ? 问题现象: 拓扑页面中对应的分光器名称没有改变。
- SSD33398
 - ? 首次发现版本: iMC EPM 3.50-E5101
 - ? 问题产生的条件: 英文版本中Web页面的名词描述与联机帮助不一致。
 - ? 问题现象: 在英文版本的联机帮助中单板翻译为board, 但是在web页面是slot。
- SSD33404
 - ? 首次发现版本: iMC EPM 3.50-E5101
 - ? 问题产生的条件: 帮助中缺少对一级分光器不受分光比限制的说明。
 - ? 问题现象: 帮助中缺少对一级分光器不受分光比限制的说明。
- SSD33405
 - ? 首次发现版本: iMC EPM 3.50-E5101
 - ? 问题产生的条件: 英文帮助中OLT接口列表的描述与界面不一致。
 - ? 问题现象: 英文帮助中OLT接口列表的描述与界面不一致。
- SSD33406
 - ? 首次发现版本: iMC EPM 3.50-E5101
 - ? 问题产生的条件: 创建一个1*4的分光器, 下挂2个ONU后, 将这个分光器的分光比修改为1*2。
 - ? 问题现象: 系统提示修改失败。
- SSD33407
 - ? 首次发现版本: iMC EPM 3.50-E5101
 - ? 问题产生的条件: 修将一级分光器的分光比修改为1*2, 并且该分光器下级只有2个ONU, 移动一个ONU到这个一级分光器。
 - ? 问题现象: 系统提示超出分光器的分光比, 移动失败。
- SSD33408
 - ? 首次发现版本: iMC EPM 3.50-E5101
 - ? 问题产生的条件: 在分光器管理页面选择2个分光器, 其中一个是一级分光器, 点

击“删除”按钮。

? 问题现象：在返回页面中仍然有已经被删除的分光器。

9. SSD34151

? 首次发现版本：iMC EPM 3.50-E5101

? 问题产生的条件：在EPONi设备管理中增加一个不可达的EPON设备。

? 问题现象：拓扑左树会增加一个状态不正确的设备节点，当系统提示增加设备失败时，该设备节点没有被删除。

10. SSD34168

? 首次发现版本：iMC EPM 3.50-E5101

? 问题产生的条件：在EPCN组网方式下打开EoC拓扑。

? 问题现象：EoC拓扑无法展现。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《iMC EPM 3.50-E5101P01版本说明书》。