

QUIDWAY S3552系列交换机R0031P10版本发布

一 使用范围及配套说明:

QUIDWAY S3552系列交换机R0031P10版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

|             |  |
|-------------|--|
| 产品系列        | S3552/S3528 系列交换机  |
| 型号          | S3552G/P, S3528G/P, S3552F   |
| 内存需求        | 64M  |
| FLASH需求     | 16M  |
| BOOTROM版本号  | Bootrom207(139版本及以后均可使用, 优先使用207)  |
| 目标文件名称      | S3528_S3552-VRP310-R0031P10.bin  |
| QUIDVIEW版本号 | Quidview DM 3.10-R3118 (优先使用该版本)<br>Quidview NCC 3.10-R3118 (优先使用该版本)<br>Quidview NMF 3.10-R3118 (优先使用该版本) |
| CAMS版本号     | CAMS 2.10-R0209 (优先使用该版本)  |
| WEB版本号      | 推荐使用wnm2.2.2-0008  |
| 备注          |  |

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD08427

首次发现版本: VRP310-R0031P09

问题产生的条件:

端口input方向流量在600M以上, 且流量种类复杂。交换机收到免费ARP报文。

问题现象:

可能导致1000M端口出现overruns错误报文。

2. LSOD08401

首次发现版本: VRP310-R0031P09

问题产生的条件:

交换机运行NTP Client, 到NTP 服务器的下一跳地址发生变化。

问题现象:

NTP同步失效。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《Quidway S3528\_S3552-VRP310-R0031P10 版本说明书》。