

Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.40-R0202P02
版本发布

一、 使用范围及配套说明：

Quidway AR28、AR46系列路由器VRP3.40-R0202P02版本对外正式发布，此版本主要解决网上问题，不受限使用。

产品系列	AR28 系列/AR46 系列		
型号	AR2809/AR2810/AR2811/AR2812/AR2813/AR2814/AR2830/AR2831/AR2840/AR2880 AR4620/AR4640/AR4680		
内存需求	AR28系列最小128M，AR46系列最小256M		
FLASH需求	最小32M		
BOOTROM版本号	AR28：9.19以上版本；AR46：随主机版本自动升级，此版本加载后，RPU主控板BootRom将升级到5.25，ERPU主控板BootRom将升级到5.18。 注：只有涉及BootRom配套关系或执行涉及BootRom配套的操作时才需要升级BootRom版本（具体问题可参考7.1 AR28 BOOTROM 了解BootRom版本变更说明），其他情况不建议升级BootRom版本，严禁对BootRom版本进行比出厂版本低的版本降级。		
目标文件名称	设备	文件名称	文件大小
	AR28系列	AR28-VRP340-R0202P02.BIN	12,049,142 字节
	AR46 RPU系列	AR46-VRP340-R0202P02.BIN	12,336,884 字节
	AR46 ERPU系列	AR46-VRP340-R0202P02-ERPU.BIN	13,633,060 字节
DM版本号	H3C DM 3.10-R3125 + P02		
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E2601 iMC EAD 3.60-E6101 iMC iCC 3.20-E2601 iMC MVM 3.50-E5101 iMC PLAT 3.20-E2601 iMC UAM 3.60-E6101		
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6101		
备注	TTYD 配套版本4.27		

二、 增减特性说明：

项目	描述
硬件特性更新	无
软件特性更新	无

三、 相比前一版本解决的问题说明：

1、RTOD04624

首次发现版本：AR28_AR46-VRP340-R0201P27

问题产生条件：路由器的桥模板接口下启用VRRP。

问题现象：当VRRP状态为BACKUP时，路由器收到目的MAC为VRRP虚MAC的报文仍然上送桥模板接口处理，而不是走二层转发。

2、RTOD04598

首次发现版本：AR28_AR46-VRP340-R0201P27

问题产生条件：路由器做MPLS PE设备，在公网接口上配置QOS。

问题现象：公网接口为出接口时，QOS不生效。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《Quidway AR28_AR46-VRP340-R0202P02版本说明书》。