



H3C CC602 V100R004版本发布

一、使用范围及配套说明：

H3C CC602 V100R004版本正式发布，使用范围为国内市场。

1.版本版本号

表1：版本配套表

产品系列	Aolynk EPCN
型号	CC602
目标文件名称	CC602V100R004.bin
Quidview DM版本号	H3C DM 3.10-R3125
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2602 iMC ICC 3.20-R2602 iMC EoCM 3.50-E5201
备注	无

二、增减特性说明：

新增特性：增加网管功能，提供在线和离线CNU统计功能。

删除特性：无

修改特性：无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. 问题ID—SHD08213

首次发现版本：V100R001

问题产生条件：CB201和CB203混合组网时，开启自动升级，网络环境较差，物理线路速率很低。

问题现象描述：概率出现CB203被升级为CB201软件，导致设备损坏。

2. 问题ID—SHD07696

首次发现版本：V100R003

问题产生条件：在终端上下行限速后，发送大于限速的流量，在终端cable管理点击端口状态，并刷新统计计数。

问题现象描述：概率出现CB203数据转发不通。

3. 问题ID—SHD08588

首次发现版本：V100R003

问题产生条件：设置ip address 掩码长度的时候，长度超过255。

问题现象描述：看门狗超时，设备重启。

4. 问题ID—SHD07790

首次发现版本：V100R003

问题产生条件：业务管理中配置帐号名称或模板名称，输入“；”测试。

问题现象描述：引起页面异常，无法再进行配置。

5. 问题ID—SHD07279

首次发现版本：V100R003

问题产生条件：shut/undo shut cable口。

问题现象描述：Intellon带宽会变为10M半双工。

6. 问题ID—SHD08048

首次发现版本：V100R003

问题产生条件：命令行或telnet登陆形式下输入超过256个空格。

问题现象描述：设备看门狗超时重启或直接挂死，设备重启恢复。

7. 问题ID—SHD07279

首次发现版本：V100R003

问题产生条件：系统超级密码配置超过24位。

问题现象描述：设备重启。

四、版本使用限制及注意事项

版本使用限制

当设备软件从CC602V100R001升级到此版本时，首次升级时会提示“无效文件”错误信息，须重启设备后，按相同操作方式再升级一次即可。

CC602V100为头端CLT软件，需和终端CUN软件CB201EV101、CB203V100配合使用，否则无法正常连接。

注意事项

无

五、升级时注意事项

请务必参照《Aolynk-CC602V100R004版本使用指导书.doc》中的版本升级指导进行升级。

如要完整的了解该版本累计解决的问题，请参看配套的《Aolynk-CC602V100R004版本说明书.doc》

。