

H3C S5100-SI系列交换机R2203P08版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C S5100-SI系列交换机R2203P08版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	S5100-SI 系列交换机
型号	S5100-24P-SI S5100-48P-SI S5100-8P-SI S5100-16P-SI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	803
目标文件名称	S5100SI-CMW310-R2203P08.bin S5100SI-CMW310-R2203P08-S168.bin
DM版本号	H3C DM 3.10-R3125 + P04
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2602 iMC ACLM 3.20-R2602 iMC UAM 3.60-E6102 iMC ICC 3.20-R2602
iNode版本号	iNode PC 3.60-C6110
WEB版本号	3.1.8-0041
备注	

二 增减特性说明：

1 新增特性：

无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. LSOD08570

首次发现版本：CMW310-R2203P05

问题产生的条件：执行“display dhcp-snooping ?”时，查看该命令提示。

问题现象：unit后的参数提示错误。

2. LSOD08571

首次发现版本：CMW310-R2203P05

问题产生的条件：端口下配置am user-bind。

问题现象：该IP地址的ARP被丢弃。

3. LSOD08346

首次发现版本：CMW310-R2203P06

问题产生的条件：通过HTTP方式访问设备的TCP端口号23，链接以后多次点击刷新，如：http://x.x.x.x:23 (x.x.x.x为设备的IP)。

问题现象：设备异常重启。

4. LSOD08306

首次发现版本：CMW310-R2203P05

问题产生的条件：在堆叠设备上，按顺序反复执行建立集群 (build XXX)、使能VLAN同步 (management-vlan synchronization enable) 和解散集群 (undo build) 命令，然后保存配置。

问题现象：保存配置失败。

5. LSOD08444

首次发现版本：CMW310-R2203P05

问题产生的条件：将100_BASE_LX_SFP类型的ESFP百兆模块插入端口。

问题现象：用display transceiver 命令查看该端口的模块状态，显示模块类型为UNKNOWN_SFP，实际应该为100_BASE_LX_SFP。

6. LSOD08428

首次发现版本：CMW310-R2203P05

问题产生的条件：反复添加删除虚接口ip地址。

问题现象：添加虚接口ip地址失败。

7. LSOD08525

首次发现版本：CMW310-R2203P05

问题产生的条件：设备收到大量224.0.0.x的组播协议报文。

问题现象：cpu占用率高。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S5100SI-CMW310-R2203P08 版本说明书》。