H3C S5500-SI系列交换机R1208P01版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5500-SI系列交换机R1208P01版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	S5500SI系列交换机
型号	H3C S5500-28C-SI/ H3C S5500-52C-SI/ H3C S5500-28C-PWR-SI/ H3C S5500-52C-PWR-SI
内存需求	128MB
FLASH需求	16MB
BOOTROM版本号	501及以上版本
目标文件名称	S5500SI-CMW520-R1208P01.bin
DM版本号	H3C DM 3.10-R3125 + P04
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2602 iMC iCC 3.20-R2602 iMC ACLM 3.20-R2602 iMC QoSM 3.20-E0602 iMC UAM 3.60-E6102 iMC EAD 3.60-E6102
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6111
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

1. BPDU报文拦截功能;
2. 嵌入式即插即用WEB网管;
3. 增加“命令行别名功能”命令行;

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSD36550

首次发现版本: S5500SI-CMW520-R1208

问题产生的条件: 进入 web页面。

问题现象: 插入RPS电源时, web页面错误的显示电源类型为“AC”, 应该是“DC”。

2. LSD37416

首次发现版本: S5500SI-CMW520-R1208

问题产生的条件: Console口命令行退出, 同时进入WEB的集群, 选择“集群”->“设置”->“创建集群并转换命令交换机”, 配置参数。

问题现象: 点击“应用”按钮可导致设备重启。

3. LSD36607

首次发现版本: S5500SI-CMW520-R1208

问题产生的条件: 设备作为NTP Client。

问题现象: 运行一段时间后发现NTP时钟失步。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S5500SI-CMW520-R1208P01 版本说明书》。