

知 S7502交换机单板LS81PT4G无法注册成功的解决方法

岳斌 2009-04-15 发表

S7502交换机单板LS81PT4G无法注册成功的解决方法

一、 组网：

无

二、 问题描述：

在使用S7502交换机和LS81PT4G单板搭建EPON网络环境时，将交换机升级到支持EPON特性的版本后发现该单板注册失败。

----- display devices -----

Slot No.	Brd Type	Brd Status	Subslot Num	Sft Ver	Patch Ver
0	LS81T32P	Normal	0	S7502-5208L02	None
1	LS81PT4G	Fault	0	S7502-5208L02	None

且提示如下信息：

“Slot 1 insert error, type [LS81PT4G].

S6502 HiGig mainboards(T32P,T16P,TGX2,TGX4,GP48,GT48B and GT48E) do not support these lpu board whose inner ports are Ge port!!”

三、 过程分析：

当前使用的主控板LS81T32P是分布式单板。该类型单板无法与EPON单板配合使用。

四、 解决方法：

将主控板更换为T12PE或者P12TE，这两块单板支持EPON单板。