

H3C MSR20_30_50路由器CMW520-R1719P03-BI版本发布

一、使用范围及配套说明：

H3C MSR20_30_50路由器CMW520-R1719P03-BI版本是对外正式发布的版本，主要解决CMW520-R1719P02-BI的各种网上问题，发布范围不受限。

表1 MSR20_MSR30_MSR50-CMW520-R1719P03-BI版本配套表

产品系列	MSR20_30_50路由器		
型号	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40 MSR 30-16_MSR30-20_MSR 30-40_MSR 30-60 MSR 50-40_MSR 50-60_MSR 50-40 MPU-G2_MSR 50-60 MPU-G2		
BOOTROM版本号	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40：308及以上版本 MSR30-16：207及以上版本 MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60：307及以上版本 MSR 50-40_MSR 50-60：306及以上版本 MSR 50-40 MPU-G2_MSR 50-60 MPU-G2：115及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看)		
目标文件名称	型号	文件名称	MD5校验和
	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40	MSR20-CMW520-R1719P03-BI.BIN	0961410e3e5a3a498403489449fetc25
	MSR 3016		
	MSR3016-CMW520-R1719P03-BI.BIN	83e7dd7224b704027e5ff94bb43ecaa5	
	MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60	MSR30-CMW520-R1719P03-BI.BIN	51981313526f3b8bc4cc8ea6ec0d6f51
	MSR 50-40_MSR 50-60	MSR50-CMW520-R1719P03-BI.BIN	d52d04b808d2564862fc4ae315cf598b
MSR 50-40 MPU-G2_MSR 50-60 MPU-G2	MSR50-CMW520-R1719P03-EPUBI.BIN	57f21589b89a5e462f3b06aa6761d27a	
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2602 + P04 iMC UAM 3.60-E6102 iMC EAD 3.60-E6102 iMC MVM 3.50-E5201		
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6111		
备注	无		

二、增减特性说明：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. RTD35775

- 首次发现版本：CMW520-R1719
- 问题产生的条件：路由器串口下设置LAPB timer T4参数。
- 问题现象：串口收到了F比特置1的LAPB响应帧后会up、down。

2. RTD35545

- 首次发现版本：CMW520-R1719
- 问题产生的条件：路由器的串口连接数据采集设备，将数据通过Ethernet接口上报给数据采集服务器。
- 问题现象：路由器的串口在转发数据的时候增加了时延，导致服务器看到的接口流量不稳定。

3. RTD35135

- 首次发现版本：CMW520-R1719
- 问题产生的条件：路由器的PRI接口做TBR4的TC20301项目测试。
- 问题现象：PRI接口的T310定时器超时后，路由器会发送原因值是No.41的Disconnect消息，不符合TBR4测试要求。

4. RTD35044

- 首次发现版本：CMW520-R1719
- 问题产生的条件：在路由器上设置filter import 过滤OSPF 的ABR聚合路由。
- 问题现象：路由不能被有效过滤。

5. RTD35020

- 首次发现版本：CMW520-R1719

- | 问题产生的条件：路由器的ADSL接口设置MTU参数。
- | 问题现象：无法设置超过1500的MTU。

6. RTD35385

- | 首次发现版本：CMW520-R1719
- | 问题产生的条件：MSR30/MSR50路由器上配置BFD功能。
- | 问题现象：单台路由器上最多只能建10个BFD session。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的
《H3C MSR20_MSR30_MSR50-CMW520-R1719P03-BI 版本说明书》