H3C S3610&S5510系列交换机R5309P02版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S3610&S5510系列交换机R5309P02版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	S3610&S5510 series
型号	S3610-52P/S3610-28TP/S3610-28F/S3610-28P/S5510-24P/S5510-24P/S3610-52M
内存需求	最小128M
FLASH需求	最小32M
BOOTROM版本号	V206及以上版本
目标文件名称	S3610_5510-CMW520-R5309P02.bin
iMC版本号	iMC EAD 3.60-E6102 iMC PLAT 3.20-R2602 + P06 iMC UAM 3.60-E6102 iMC QoSM 3.20-E0603 + P01
DM版本号	iNode PC 3.60-E6111

二 增减特性说明:

1 新增特性:

1. Super VLAN

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSD36815

首次发现版本: CMW520- R5309

问题产生条件: 设备工作在IPv6模式, 运行OSPF v3协议, 并且与另一台设备建立OSPF邻居。然后, 在本设备通过命令qos vlan-policy下发针对VLAN的ACL。

问题现象: 两台设备的OSPFV3邻居关系变为down。

2. LSD38325

首次发现版本: CMW520- R5309

问题产生条件: S5510设备上, 在后16个端口中的一个或多个端口下发基于time range 的ACL。

问题现象: 有效时间段过后, ACL不能删除。

3. ZDD02045

首次发现版本: CMW520- R5309

问题产生条件: 交换机开启SNMP功能。

问题现象: 某些交换机的snmp local-engineid相同, 导致网管无法正常管理。

4. LSD38527

首次发现版本: CMW520- R5309

问题产生条件: 创建聚合组并包含成员端口, 在VLAN视图下将聚合组划入该VLAN中。

问题现象: 聚合组中的成员端口并没有划入该VLAN。

5. LSD38439

首次发现版本: CMW520- R5309

问题产生条件: 设备开启LLDP功能, 与某些厂家的VoIP Phone连接。

问题现象: 无法建立LLDP邻居。

6. LSD40506

首次发现版本: CMW520- R5309

问题产生条件: 使用ACL rule规则定义TCP flag字段中的某个位如: ACK, 其他位不关心。

问题现象: 若想被该ACL规则匹配, 则实际报文中的TCP flag字段的未定义位必须为0才可以。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S3610_5510-CMW520-R5309P02版本说明书》。