

H3C S5810系列交换机R1102版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5810系列交换机R1102版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	S5810 series
型号	S5810-50S
内存需求	最小512M
FLASH需求	最小512M
BOOTROM版本号	V107及以上版本
目标文件名称	S5810-CMW520-R1102.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2602P06 iMC QosM 3.20-E0603P01

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSD37288

首次发现版本: CMW520-E1101

问题产生条件: 在CLI下使用boot-loader 升级主机文件。该文件在flash上存在, 但显示为小写, 命令行升级时使用大写字母的文件名。

问题现象: 升级主机文件不成功。

2. LSD37545

首次发现版本: CMW520-E1101

问题产生条件: 设备上使能VRRP, 在插入断路网线的1000M 电口上执行VCT。

问题现象: 产生VRRP切换。

3. LSD37864

首次发现版本: CMW520-E1101

问题产生条件: 在聚合组的成员端口上配置静态MAC, 当成员端口处于Selected状态时, 显示端口的MAC地址。

问题现象: 无法显示配置的静态MAC地址。

4. LSD39402

首次发现版本: CMW520-E1101

问题产生条件: 配置满规则的静态路由, 然后在激活的VLAN接口下配置ip地址。

问题现象: 显示路由表信息, 直联路由状态为inactive。

5. LSD39551

首次发现版本: CMW520-E1101

问题产生条件: 配置Qos策略对二层报文进行过滤。

问题现象: 该策略对二层信息完全相同的IPv4和IPv6报文处理不一致, 只对IPv4报文生效。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S5810-CMW520-R1102 版本说明书》。