

H3C Neocean IX3000产品Build6086E01P13版本发布

一、使用范围及配套说明

Neocean IX3000-V6.00Build6086E01P13版本正式发布，使用范围为国内市场。版本配套关系请参考如下配套关系：

产品系列	H3C Neocean IX3000系列
型号	NI1Z1SC2140 (H3C Neocean IX3040) NI1Z1SC2280 (H3C Neocean IX3080) NI1Z1SC2244 (H3C Neocean IX3240) NI1Z1SC22X2 (H3C Neocean IX3620) NI1Z1DE3016 NI1Z1DE3116
内存需求	最小2GB
硬盘需求	最小250GB SATA
目标文件名称	IX3000-V6.00Build6086E01P13.iso
BIOS版本号	MCUA01-R117
BMC版本号	MCUA02-R125
H3Cmonitor	R0005P14
IOP APP版本号	IX3000-S3PE02-R0005P17[B027D020]
DEU Expander APP /IOP Expander APP版本号	EXPB02-R0005P17
iMC	iMC PLAT 3.20-E2602
备注	无

二、增减特性说明

新增特性：

无

删除特性：

无

修改特性：

无

三、相比前一版本（Build6086E01P12）解决的问题说明

1. SAD09457

首次发现版本：IX3000V100R001B01D033

问题产生条件：当有阵列同步、重建或数据读写时拔插SAS线触发故障切换，切换后主机端的阵列会变为failed。

问题描述：同上

2. SAD09658

首次发现版本：IX3000V100R001B01D033

问题产生条件：阵列同步且有混和流量，切换过程中打印超时LOG_SCSI_TIME

问题描述：是由于高优先级任务不可抢占导致，目前已经把任务优先级调成一致

3. SAD09703

首次发现版本：IX3000V100R001B01D033

问题产生条件：要在读硬盘头出现错误的时候，才会出现此问题，一般需要磁盘本身出现坏道才能发生。出问题导致IOP挂死，打印堆栈。

问题描述：同上

4. SAD09659

首次发现版本：IX3000V100R001B01D033

问题产生条件：在单边流量的情况下，对末级DEU添加新的空DEU，多次插拔sas线，导致一边控制器的DEU全部off

问题描述：同上

如要完整地了解该版本累计解决的软件BUG，请查看配套的《IX3000-V6.00Build6086E01P13版本说明书》，升级注意事项请参考《IX3000从B6074PXX或B6083E01XX版本升级到B6086E01P13版本的注意事项v1.0》，升级项目可参考《H3C IX3000 6086E01P13软件升级项目表v1.0》。软件升级方法请参考《H3C Neocean IX3000 V100R001 软件升级指导书v2.2》，驱动升级方法请参考《H3C Neocean IX3000 V100R001 驱动软件升级指导书v1.4》。
新开局的IX3000请升级到Build6086E01P13版本，升级后请使用《H3C Neocean IX3000 V100R001 开局指导书v2.2》开局。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504