

iMC WSM 3.50-F5201L02版本发布

一、使用范围及配套说明：

iMC WSM 3.50-F5201L02正式销售版本发布，使用范围为国内和海外市场。

1. 与设备的配套关系

1、与iMC智能管理平台的配套关系

配套的iMC智能管理平台版本：iMC PLAT 3.20-R2602P08

2、版本配套表

表1版本配套表

项目	描述
基础版本	iMC WSM 3.50-F5201
操作系统	t MS Windows 2000 Server SP4 t MS Windows Server 2003 SP1/SP2
浏览器版本	t IE 5.5及以上版本 t Firefox 1.5及以上版本
语言	t 简体中文版本 t 英文版本

二、增减特性说明

表2 特性变更说明

版本号	项目	描述
iMC WSM 3.50-F5201L02	特性更新	新增特性： l PoE接口管理功能 l 显示处于不在线状态的Fit AP的物理拓扑 修改特性：无 删除特性：无
	新增设备	无
	新增单板	无

三、相比前一版本解决的问题说明

1. 首次发现版本：iMC WSM 3.50-F5201P01

问题产生的条件：查看Radio配置的相关页面中Radio类型选择下拉框。

问题现象：设备Radio类型没有802.11n类型，而Radio配置的相关页面中Radio类型选择中有802.11n选项。

2. 首次发现版本：iMC WSM 3.50-F5201P01

问题产生的条件：升级AP设备版本，并进行序列号变更后，查看AP流量报表。

问题现象：AP无线侧流量无法正常统计，数据显示为0。

3. 首次发现版本：iMC WSM 3.50-F5201P01

问题产生的条件：将平台由iMC PLAT 3.20-E2402P03之前版本升级到iMC PLAT 3.20-E2402P03之后版本，浏览告警消息。

问题现象：网管发送的AP上下线告警会被过滤掉。

4. 首次发现版本：iMC WSM 3.50-F5201P01

问题产生的条件：处于上线状态的Fat AP设备出现掉线后立即上线的情况，与此同时该设备存在较多的告警消息，例如移动终端上下线等告警信息，查看AP退服统计报表。

问题现象：由于系统可能会将AP退服时间计算为0，导致AP退服报表中显示该AP状态为未恢复。

5. 首次发现版本：iMC WSM 3.50-F5201P01

问题产生的条件：为维护员或查看员分配某AC设备的管理权限，查看ESS分类视图列表。

问题现象：左导航树中显示的ESS数目与ESS列表页面中显示的数目不一致。

6. 首次发现版本：iMC WSM 3.50-F5201P01

问题产生的条件：修改AP模板时，将用户活动时间间隔参数设置为0，单击<确定>按钮。

问题现象：该参数的错误提示信息为"有效范围为[3, 1800]"，但Tooltip却提示"有效范围为[3, 1800]或0"。

7. 首次发现版本：iMC WSM 3.50-F5201

问题产生的条件：Fat AP设备配置了服务策略，但没有与Radio绑定时，查看ESS列表。

问题现象：ESS列表中显示该服务策略的Fat AP数目为0。

8. 首次发现版本：iMC WSM 3.50-F5201

问题产生的条件：在平台R2601之前（不包括R2601）的版本中导出设备列表，将该导出文件导入到平台R2601之后（包括R2601）的版本，查看无线设备的物理拓扑。

问题现象：物理拓扑页面空白，没有任何提示信息。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《iMC WSM 3.50-F5201L02版本说明书》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504