

H3C Neocean IX3000产品Build6086E01P15版本发布

一、使用范围及配套说明

Neocean IX3000-V6.00Build6086E01P15版本正式发布，使用范围为国内市场。版本配套关系请参考如下配套关系：

产品系列	H3C Neocean IX3000系列
型号	NI1Z1SC2140 (H3C Neocean IX3040) NI1Z1SC2280 (H3C Neocean IX3080) NI1Z1SC2244 (H3C Neocean IX3240) NI1Z1SC22X2 (H3C Neocean IX3620) NI1Z1DE3016 NI1Z1DE3116
内存需求	最小2GB
硬盘需求	最小250GB SATA
目标文件名	IX3000-V6.00Build6086E01P15.iso
BIOS版本号	MCUA01-R117
BMC版本号	MCUA02-R129
H3Cmonitor	R0005P22
IOP APP版本号	IX3000-S3PE02-R0005P23[B027D022]
DEU Expander APP /IOP Expander APP版本号	EXPB02-R0005P22
iMC	iMC PLAT 3.20-R2602
备注	无

二、增减特性说明

新增特性：

无

删除特性：

无

修改特性：

无

三、相比前一版本 (Build6086E01P12) 解决的问题说明

1. SAD10424

首次发现版本：IX3000V100R001B6086D025

问题产生条件：差不多同时出现2块硬盘闪断导致阵列fail

问题描述：通过SAD10647修改解决。

2. SAD10637

首次发现版本：IX3000V100R001B01D037

问题产生条件：升级后执行h3c-netif-config后，重启系统无法成功，停在shutdown et h0的位置

问题描述：如上描述

3. SAD10647

首次发现版本：IX3000V100R001B01D037

问题产生条件：此问题可能引发磁盘闪断

问题描述：将管理磁盘电源的GPIO0属性由driver power改为通用的GPIO，杜绝来自协议层的磁盘复位情况。

4. SAD10656

首次发现版本：IX3000V100R001B01D038

问题产生条件：对SES的LUN Reset机制无法对SES进行全面恢复，某些情形下会造成对SES无法访问

问题描述：SES是DEU一个虚拟设备，当作一个设备管理。

如要完整地解该版本累计解决的软件BUG，请查看配套发布的《IX3000-V6.00Build6086E01P15版本说明书》，升级注意事项请参考《H3C IX3000 B6083E01P05到B6086E01XXX版本升级注意事项v2.0》，升级项目可参考《H3C IX3000 6086E01P15软件升级项目表v1.0》。软件升级方法请参考《H3C Neocean IX3000 V100R001 软件升级指导书v2.3》，驱动升级方法请参考《H3C Neocean IX3000 V100R001 驱动软件升级指导书v1.6》。

新开局的IX3000请升级到Build6086E01P15版本，升级后请使用《H3C Neocean IX3000 V100R001 开局指导书v2.3》开局。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504