

H3C S3600&E328\_E352系列交换机R1702P07版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S 3600&E328\_E352系列交换机R1702P07版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	H3C S3600EI
型号	H3C S3600-28P-EI H3C S3600-52P-EI H3C S3600-28P-PWR-EI H3C S3600-52P-PWR-EI H3C S3600-28F-EI
内存需求	最小\64M
FLASH需求	最小\16M
BOOTROM版本号	V602
目标文件名称	S3600EI-CMW310-R1702P07.bin S3600EI-CMW310-R1702P07-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2602+P06 iMC EAD 3.60-E6102 iMC UAM 3.60-E6102
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6204
WEB版本号	Version 3.1.9-0015
备注	

产品系列	H3C S3600SI/E328/E352
型号	H3C S3600-28P-SI H3C S3600-52P-SI H3C S3600-28TP-SI H3C S3600-28P-PWR-SI H3C S3600-52P-PWR-SI H3C E328 H3C E352
内存需求	最小\64M
FLASH需求	最小\8M
BOOTROM版本号	V602
目标文件名称	S36SI_E-CMW310-R1702P07.bin S36SI_E-CMW310-R1702P07-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2602+P06 iMC EAD 3.60-E6102 iMC UAM 3.60-E6102
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6204
WEB版本号	Version 3.1.9-0015
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

- (1) 802.1X支持端口强制认证域功能
- (2) RADIUS支持多备份服务器
- (3) 支持按用户类型区分服务器

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD09096

首次发现版本: CMW310-R1702P05

问题产生的条件: PC连在堆叠从设备上。重启从设备后, PC所在端口加入Guest VLAN。

问题现象: 在主设备上显示PC所在端口状态, 显示不在Guest VLAN中, 与从设备上不一致。

2. LSOD09204

首次发现版本: CMW310-R1702P05

问题产生的条件: PC连接设备的A端口, 在A端口配置端口安全 (mac-and-userlogin-secure、userlogin-secure-or-mac、mac-else-userlogin-secure、userlogin-secure或u

serlogin-without模式)。PC用windows客户端做802.1X认证。

问题现象：上线后windows客户端频繁发起重认证。

### 3. LSOD09167

首次发现版本：CMW310-R1702P05

问题产生的条件：同一台设备上大量802.1X用户在线（大约1000个）。系统视图下用"undo dot1x"命令关闭dot1x功能后，再次用"dot1x"命令打开dot1x功能。

问题现象：始终提示"Processing Last 802.1X command... Please try again later."，操作失败。

### 4. LSOD09156

首次发现版本：CMW310-R1702P06

问题产生的条件：设备堆叠，配合iMC服务器做802.1X认证。A用户上传成功，B用户（使用A的用户名）从其他unit上线。

问题现象：iMC上会将A用户强制下线。

### 5. LSOD08866

首次发现版本：CMW310-R1702P05

问题产生的条件：walk entAliasMappingIdentifier节点。

问题现象：Walk结果中多个实体有相同的index，导致网管同步设备数据失效。

### 6. LSOD09143

首次发现版本：CMW310-R1702P01

问题产生的条件：设备全局使能"igmp-snooping non flooding"功能。VLAN X内打开"igmp-snooping"功能，并配置静态路由器端口。VLAN X内收到未知组播流量后，在VLAN X内关闭"igmp-snooping"功能。

问题现象：非路由口收到未知组播流量。

### 7. LSOD09176

首次发现版本：CMW310-R1702P01

问题产生的条件：设备使能voice VLAN legacy功能，接入IP电话。

问题现象：概率出现设备对IP电话发出的报文无响应，IP电话无法工作。

### 8. LSOD09145

首次发现版本：CMW310-R1602P12

问题产生的条件：设备同时使能voice VLAN、dot1x（或port-security）和DHCP-launch。设备收到源MAC属于Voice VLAN OUI的DHCP Discover或者DHCP Request报文。

问题现象：DHCP Discover或者DHCP Request报文的源MAC不能被学习。正确的情况应该是报文对应的源MAC被学习到报文入端口上。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3600EI-CMW310-R1702P07 版本说明书》和《H3C S3600SI\_E328\_E352-CMW310-R1702P07 版本说明书》。