

知 H3C S5800_S5820X的万兆端口插千兆ESFP模块出现瞬间Down-UP问题的解决方法

彭天付 2009-11-24 发表

关于H3C S5800&S5820X系列交换机万兆端口插千兆ESFP模块出现瞬间Down-UP问题的解决方法

【产品型号】

S5800-32C/S5800-32C-PWR

S5800-56C/S5800-56C-PWR

S5800-60C-PWR/S5800-32F

S5820X-28S/S5820X-28C

【涉及版本】

R1109及之前（含R1109）的版本。

【问题描述】

当在设备的SFP+插槽插入1000M ESFP模块时，会概率出现端口上报Down/UP事件，DownàUP的时间间隔在1秒以内。通过验证发现，该Down事件为端口误报。如果端口插入的为非ESFP的1000M模块或者是万兆模块，则不会出现上述现象。

【规避措施 / 解决方案】

解决方案一：如果在SFP+插槽插入了1000M ESFP模块，请在该端口视图下配置命令：link-delay 2。完成该配置后，端口将过滤端口DownàUP的误报。端口的报文转发不受任何影响。

解决方案二：后续版本将通过其他措施解决此问题，具体解决的版本号请参见后续发布的版本说明书。