

H3C S3600&E328_E352系列交换机R1702P09版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S 3600&E328_E352系列交换机R1702P09版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	H3C S3600EI
型号	H3C S3600-28P-EI H3C S3600-52P-EI H3C S3600-28P-PWR-EI H3C S3600-52P-PWR-EI H3C S3600-28F-EI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	V602
目标文件名称	S3600EI-CMW310-R1702P09.bin S3600EI-CMW310-R1702P09-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2606 iMC EAD 3.60-C6205 iMC UAM 3.60-C6205
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6205
WEB版本号	Version 3.1.9-0016
备注	

产品系列	H3C S3600SI/E328/E352
型号	H3C S3600-28P-SI H3C S3600-52P-SI H3C S3600-28TP-SI H3C S3600-28P-PWR-SI H3C S3600-52P-PWR-SI H3C E328 H3C E352
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	V602
目标文件名称	S36SI_E-CMW310-R1702P09.bin S36SI_E-CMW310-R1702P09-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2606 iMC EAD 3.60-C6205 iMC UAM 3.60-C6205
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6205
WEB版本号	Version 3.1.9-0016
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

(1) 802.1X支持单播触发认证;

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD09434

首次发现版本: CMW310-R1702P07

问题产生的条件: domain视图下, 配置authentication方案为远程radius, 不配置accounting方案, 但配置accounting optional。

问题现象: 用户无法上线。

2. LSOD09447

首次发现版本: CMW310-R1702P07

问题产生的条件: PC使用特定版本的iNode (V3.60-E6206之前版本) 客户端进行802.1X认证, 勾选上传IP选项, 且PC动态获取IP。

问题现象: 交换机上传给认证服务器的用户名为空, 认证失败。

3. LSOD09406

首次发现版本: CMW310-R1702P01

问题产生的条件：网络内存在多个DHCP snooping设备，PC通过DHCP snooping获取IP地址时产生地址冲突。

问题现象：网络内出现短时DHCP Decline报文广播风暴。

4. LSOD09332

首次发现版本：CMW310-R1702P01

问题产生的条件：在端口上配置DHCP限速，并显示配置信息。

问题现象：默认配置信息也被显示出来。

5. LSOD09369

首次发现版本：CMW310-R170205

问题产生的条件：OSPF路由有N(N>1)个下一跳。IP_A是原有下一跳，开销为Cost_A, IP_B是新的下一跳，开销为Cost_B, Cost_B<Cost_A。

问题现象：下一跳无法更新。

6. LSOD09439

首次发现版本：CMW310-R1510P12

问题产生的条件：全局和端口A开启安全特性，在有背景流量下，执行'undo mac-address'操作，修改端口A所属VLAN。

问题现象：端口A原属VLAN的安全MAC表项小概率没有被删除。

7. LSOD09268

首次发现版本：CMW310-R1602P09

问题产生的条件：设备和华为的S2300对接，测试LLDP互通性。

问题现象：设备上不能通过LLDP发现2300邻居。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3600EI-CM W310-R1702P09 版本说明书》和《H3C S3600SI_E328_E352-CMW310-R1702P09 版本说明书》。