

H3C S3100-EI&E126A系列交换机R2211P04版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S3100-EI&E126A系列交换机R2211P04版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	H3C S3100-EI H3C E126A
型号	H3C S3100-8TP-EI H3C S3100-16TP-EI H3C S3100-26TP-EI H3C S3100-8TP-EI-W(-OVS) H3C S3100-16TP-EI-W(-OVS) H3C S3100-26TP-EI-W(-OVS) H3C S3100-8TP-PWR-EI H3C S3100-16TP-PWR-EI H3C S3100-26TP-PWR-EI H3C E126A H3C S3100-8C-EPON-EI H3C S3100-16C-EPON-EI H3C S3100-26C-EPON-EI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	Bootrom 609
目标文件名称	S31EI_E-CMW310-R2211P04.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2606+P13 iMC UAM 3.60-E6210 iMC EAD 3.60-E6210
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6210
WEB版本号	H3C-http3.1.9-0018
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD09897

首次发现版本: CMW310-R2211P03

问题产生的条件:

DOT1X用户在端口A上线, 下发授权MAC-base VLAN X。然后该用户迁移到端口B上线, 仍下发授权MAC-base VLAN X。

问题现象:

迁移后, 该用户相应的MAC-base VLAN表项丢失。

2. LSOD09925

首次发现版本: CMW310-R2211P03

问题产生的条件:

VTY视图配置'authentication-mode scheme command-authorization'。Telnet用户通过RADIUS认证成功登陆设备。

问题现象:

登陆设备后, 每执行一条命令都会造成内存泄漏。

3. LSOD09917

首次发现版本: CMW310-R2211P03

问题产生的条件:

全局下没有配置PPPoE功能, 查看设备日志。

问题现象:

日志中定期出现如下信息: 'Build current configuration of section system function 0x80f29624 unsuccessfully'。

4. LSOD09926

首次发现版本: CMW310-R2211P03

问题产生的条件:

设备做DHCP snooping, PXE 客户端通过设备获取IP地址, 并下载系统及菜单信息。

问题现象：

PXE客户端可以正确获取IP地址，但是无法正常下载系统及菜单。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3100EI_E126A-CMW310-R2211P04 版本说明书》。