

知 H3C S5800_S5820X系列交换机R1110P04版本 BFD MAD无法检测到堆叠分裂的解决方法

彭天付 2010-07-14 发表

H3C S5800/S5820X系列交换机R1110P04版本BFD MAD无法检测到堆叠分裂的解决方法

【产品型号】

S5800-32C/S5800-32C-PWR/S5800-56C/S5800-56C-PWR/S5800-60C-PWR/S5800-32F/S5820X-28S/S5820X-28C。

【涉及版本】

Release 1110P04，其他版本都没有此问题。

【问题描述】

S5800&S5820X系列交换机的R1110P04版本配置BFD MAD，但是BFD无法检测到堆叠分裂。即当堆叠分裂后，无法DOWN掉分裂后部分堆叠成员的业务端口。

【原因分析】

运行R1110P04版本的S5800&S5820X系列交换机堆叠，在堆叠分裂后，BFD会话无法建立，进而不能检测到堆叠分裂。

【规避措施 / 解决方案】

规避措施：

如果继续使用R1110P04版本，请删除BFD MAD检测，选择配置LACP MAD来检测堆叠分裂。

解决方案：

升级软件版本到R1110P05版本或后续版本可以解决此问题。