

H3C S3100-EI&E126A系列交换机R2213P02版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S3100-EI&E126A系列交换机R2213P02版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	H3C S3100-EI H3C E126A
型号	H3C S3100-8TP-EI H3C S3100-16TP-EI H3C S3100-26TP-EI H3C S3100-8TP-EI-W(-OVS) H3C S3100-16TP-EI-W(-OVS) H3C S3100-26TP-EI-W(-OVS) H3C S3100-8TP-PWR-EI H3C S3100-16TP-PWR-EI H3C S3100-26TP-PWR-EI H3C E126A H3C S3100-8C-EPON-EI H3C S3100-16C-EPON-EI H3C S3100-26C-EPON-EI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	Bootrom 610
目标文件名称	S31EI_E-CMW310-R2213P02.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2606+P13+L15 iMC UAM 3.60-E6301+P04 iMC EAD 3.60-E6301+P04
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6307
WEB版本号	H3C-http3.1.9-0019
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD10216

首次发现版本: CMW310-R2213L01

问题产生的条件:

用户进行WEB认证, radius server下发ACL属性。

问题现象:

用户WEB认证成功, 但ACL未下发。

2. LSOD10211

首次发现版本: CMW310-R2213L01

问题产生的条件:

对设备进行web管理, 在“端口>MAC地址[添加]”页面下, 向VLAN下的端口添加MAC。

问题现象:

不能选中VLAN下相应端口, 即不能将MAC加到对应端口。

3. LSOD10251

首次发现版本: CMW310-R2211P06

问题产生的条件:

客户端接入A端口, 在A端口配置EAD快速部署, 并且在A端口所属的VLAN配置VLAN虚拟接口。

问题现象:

客户端在浏览器输入非VLAN虚拟接口IP时, 不能打开EAD快速部署重定向的页面。

4. LSOD10201

首次发现版本: CMW310-R2211P06

问题产生的条件:

客户端接入A端口, 在A端口配置EAD快速部署, 客户端MAC地址首字节非0x00, 或者客户端网关MAC地址首字节非0x00。

问题现象:

客户端在浏览器输入任意IP，无法打开EAD快速部署重定向的页面。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3100EI_E126A-CMW310-R2213P02 版本说明书》。