

**H3C S9500E交换机CMW520-R1238P08
版本发布公告**

一、使用范围及配套说明：

H3C S9500E交换机CMW520-R1238P08版本对外正式发布，不受限使用。

产品系列	H3C S9500E系列路由交换机
型号	S9505E / S9508E-V / S9512E
内存需求	主控板最小1G，接口板最小512M
FLASH需求	最小128M (备注：必须配备CF卡，CF卡最小256M)
BootROM版本号	主控板BootROM 1.11及以后版本 接口板、OAM CPU 扣板BootROM 1.10及以后版本
MBUS版本号	112及以后版本
目标文件名称	S9500E-CMW520-R1238P08.bin (29,965,688 字节)
iMC版本号	iMC EAD 3.60-E6301 + P04 iMC MVM 3.50-F5401 iMC NTA 3.20-F0606 iMC PLAT 3.20-R2606 + P13 + L15 iMC QoS 3.20-F0606 iMC UAM 3.60-E6301 + P04 iMC UBA 3.20-F0606
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6307
WEB版本号	无
OAA版本号	IPS: i-Ware software, Version 1.10, Ess 2111 ACG: i-Ware software, Version 1.10, Ess 6118 FW: Comware Software, Version 5.20, Release 3166P03 LB: Comware Software, Version 5.20, Release 3204P12 NSM: Comware Software, Version 5.20, Feature 3105 WCM: Comware Software, Version 5.20, Release 2115P05
备注	无

二、增减特性说明：

新增特性：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

解决了以下缺陷：

1. HSD78432

首次发现版本：S9500E-CMW520-R1238P04

问题产生条件：

补丁版本修改涉及到中断处理程序。

问题现象：

补丁版本无法生效。

2. HSD75945

首次发现版本：S9500E-CMW520-R1238P04

问题产生条件：

IPS/ACG板内联口配置为扩展模式而OAA前插模块没有使能ACFP。

问题现象：

可能导致软件打印信息“Egr stuck, Tail drop is increasing”。

3. HSD77272

首次发现版本：S9500E-CMW520-R1238P04

问题产生条件：

设备配置DHCP Server双机热备。

问题现象：

部分地址池无法同步，导致IP地址冲突。

4. HSD78580

首次发现版本：S9500E-CMW520-R1238P04

问题产生条件：

设备存在多个OSPF邻居使用MD5认证。

问题现象：

运行相应的时间，序列号翻转，导致OSPF邻居中断后又重新建立。

5. HSD77793

首次发现版本：S9500E-CMW520-R1238P04

问题产生条件：

端口反复加入/退出静态聚合组，另一用户同时多次执行display link-aggregation verbose。

问题现象：

新用户无法登录设备，有内存不足提示。

6. HSD77525

首次发现版本：S9500E-CMW520-R1238P04

问题产生条件：

设备开启NAT和DNS ALG功能，NAT转发特殊DNS反向查询报文。

问题现象：

可能导致设备异常重启。

7. HSD77272

首次发现版本：S9500E-CMW520-R1238P04

问题产生条件：

S9500E设备配置DHCP server，用户数目达到满规格。

问题现象：

租约过期的用户不能回收。

8. HSD77210

首次发现版本：S9500E-CMW520-R1238P04

问题产生条件：

设备需要支持super命令的密码可由Tacacs+进行认证。

问题现象：

当前设备不支持super命令的密码可由Tacacs+进行认证的功能。

9. HSD77355

首次发现版本：S9500E-CMW520-B1225

问题产生条件：

设置端口双工为强制全双工，速率为自协商。

问题现象：

插拔光模块后端口无法UP。

10. HSD77184

首次发现版本：S9500E-CMW520-R1238P02

问题产生条件：

从S9500E设备TELNET登录到某些服务器。

问题现象：

设备登录到服务器上命令显示不全。

11. HSD76324

首次发现版本：S9500E-CMW520-R1238P02

问题产生条件：

GE光口互连，设置为中断模式。

问题现象：

快速设置/取消双工，导致端口状态异常。

12. HSD77879

首次发现版本：S9500E-CMW520-R1238P04

问题产生条件：

对单板的CPU进行测试。

问题现象：

CPU测试耗费时间过长。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S9500E-CMW520-R1238P08 版本说明书》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504