

知 SecPath ACG1000-BE 配置信息导入报错经验案例

配置同步 zhiliao_p9QVR 2019-11-27 发表

组网及说明

不涉及。


问题描述

设备型号：SecPath ACG1000-BE

版本：F6610

客户通过acg1000 web界面导出配置，修改其中的ip地址以及静态路由后再导入，发现提示导入文件被修改或已损坏，请导入正确的配置文件，

报错如下图。我用实验室的设备(ACG1000-C,R6609P06)测试了一下，只要修改导出的配置文件，再重新导入时就会出现以下报错。

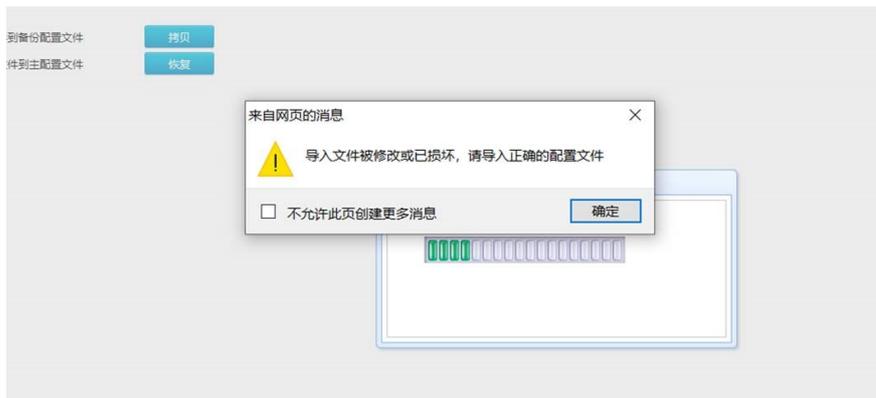

过程分析

略。

解决方法

R6609、R6610以及之后的版本配置文件有MD5校验，无法在配置文件上直接做修复。

建议现场导入配置文件后，在设备上修改配置保存后再导出配置文件。

如果要通过修改配置文件的方式，可通过如下操作：

- 1、将配置文件增加后缀.zip修改为压缩文件，然后解压缩；
- 2、解压缩后看到syscfg压缩文件，将该文件再解压缩，看到startup.cfg文件；
- 3、在startup.cfg文件上做修改，修改之后设备可以直接导入startup.cfg文件