S10508X配置远程镜像后堆叠口流量大

镜像 Ayano 2024-01-04 发表

组网及说明

设备：S10508X R7634P11

组网：双线堆叠，配置远程镜像实现多目的口

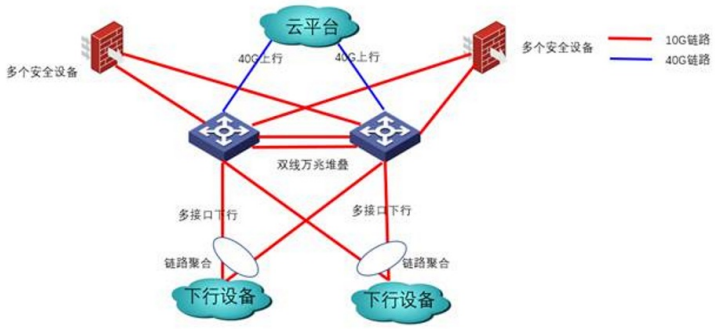

问题描述

配置远程镜像后发现其中一个堆叠口流量很大，另一个堆叠口无流量；将远程镜像反射端口取消后，则堆叠口没有流量。

过程分析

远程镜像，镜像流量走的是组播流程，会送一份流量到对框；组播/广播流量只从主堆叠口转发，所以主堆叠口流量大。

解决方法

1、改为端口镜像，镜像目的口为聚合口，避免堆叠口带宽被大量占用

2、将堆叠口切为40G口