[2012-02-15]H3C S3600&E328_E352系列交换机R1702P34版本发布

彭天付 2012-03-06 发表

H3C S3600&E328_E352系列交换机R1702P34版本发布

一　使用范围及配套说明：

H3C S 3600&E328_E352系列交换机R1702P34版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S3600EI
型号	H3C S3600-28P-EI H3C S3600-52P-EI H3C S3600-28P-PWR-EI H3C S3600-52P-PWR-EI H3C S3600-28F-EI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	V606
目标文件名称	S3600EI-CMW310-R1702P34-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.0 SP1-E0101 + L07 iMC UAM 5.0 SP1-E0101 + P03 iMC EAD 5.0 SP1-E0101 + P03
iNode版本号	iNode PC 5.0-E0103
WEB版本号	Version 3.1.9-0016
备注	

产品系列	H3C S3600SI/E328/E352·
型号	H3C S3600-28P-SI H3C S3600-52P-SI H3C S3600-28TP-SI H3C S3600-28P-PWR-SI H3C S3600-52P-PWR-SI H3C E328 H3C E352
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	V606
目标文件名称	S36SI_E-CMW310-R1702P34-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.0 SP1-E0101 + L07 iMC UAM 5.0 SP1-E0101 + P03 iMC EAD 5.0 SP1-E0101 + P03
iNode版本号	iNode PC 5.0-E0103
WEB版本号	Version 3.1.9-0016
备注	

二　增减特性说明：

1　新增特性：

无

2　删除特性：

无

3　修改特性：

无

三　相比前一版本解决的问题说明：

1. LSOD10514

首次发现版本：CMW310-R1702P33

问题产生的条件：网络中存在非直连设备IP地址相同情况（如图，DUT3的intf1和DUT2的intf1），所在接口使能OSPF且都被选为DR。

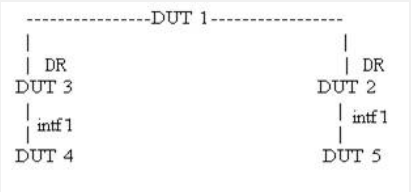

问题现象：在中间设备DUT1上查看network LSA，只能看到其中一条，与RFC不符。

2. LSOD10515

首次发现版本：CMW310-R1702P33

问题产生的条件：缺省路由为等价路由，并且缺省路由的下一跳有对应的黑洞路由。
按一定的顺序进行路由和VLAN接口的操作，例如：
1) 配置缺省等价路由：ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.1
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
2) 配置缺省路由的下一跳对应的黑洞路由：ip route-static 1.1.0.0 255.255.0.0 NULL 0
3) 新建一个VLAN接口并配置IP地址及掩码为1.1.1.10/24，使VLAN虚接口从DOWN到UP状态
4) 删除一条缺省等价路由；undo ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
5) 察看底层路由表项：display drv drv-route
问题现象：底层路由表中遗留该等价路由。
如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3600EI-CMW310-R1702P34 版本说明书》和《H3C S3600SI_E328_E352-CMW310-R1702P34 版本说明书》。