

# 知 ILO6概述页面和固件/操作系统软件页面显示系统ROM和冗余ROM版本信息不一致

iLO 邵仁杰 2023-09-28 发表

## 问题描述

HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) 固件升级到v1.30后, 服务器做一次冷启动或者电源关闭/打开操作, iLO WEB界面的Firmware&OS Software选项中的系统ROM和冗余ROM版本显示错误。

如图1所示, 在Overview页面, 可以看到正确的系统ROM和冗余ROM版本分别为v1.42和v1.30。

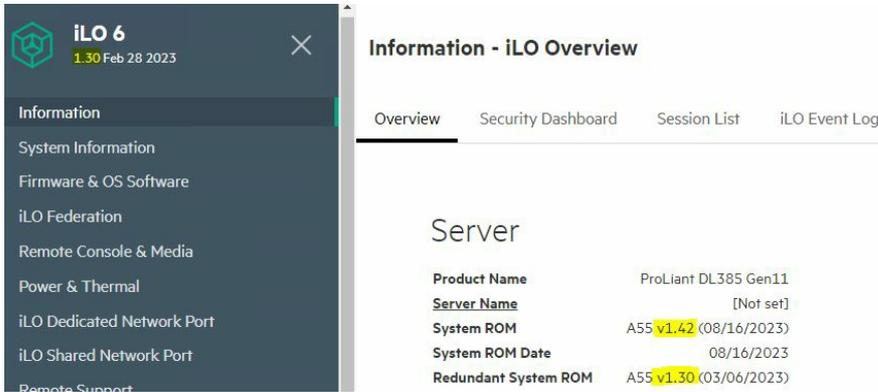


图1

如图2所示, 在Firmware/OS Software选项中系统ROM和冗余ROM版本都显示为v1.42。



图2

过程分析

N/A

#### 解决方法

ILO6固件未升级到v1.30不会触发该问题。该问题已经在固件v 1.35以上版本解决，已经触发该问题的服务器可以更新ILO 6固件至v1.35及以上版本。

