3PAR系列-12.物理SP使用U盘重灌系统

存储软件 **杨刚中** 2023-08-03 发表

组网及说明

文档《HPE_a00006411en_us_HPE 3PAR Service Processor Software 5.x Rebuild Instr...》仅包含使用iLO Virtual Disk挂载方式进行升级，由于当前物理SP型号为DL120Gen9（早期SP版本），升级版本过程中发现一部分.deb包安装失败，而后无法登录，采用U盘方式相比iLO Virtual Disk挂载传输更稳定且更快速。
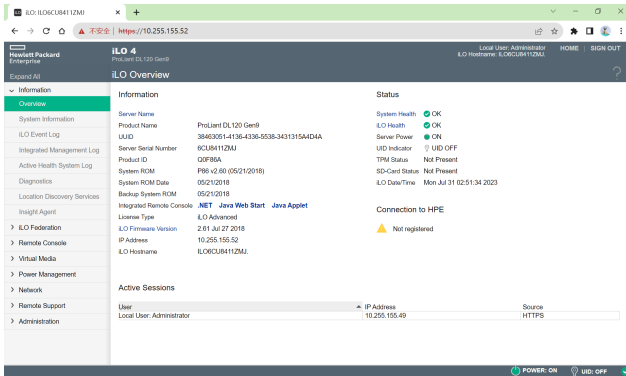
升级过程中某几个包丢失，无法远程通过IP:8443登录

参照《HPE_a00006411en_us_HPE 3PAR Service Processor Software 5.x Rebuild Instr...》

个人电脑IP设置为10.255.155.49/255.255.255.248

直连iLO口，使用10.255.155.52登录iLO

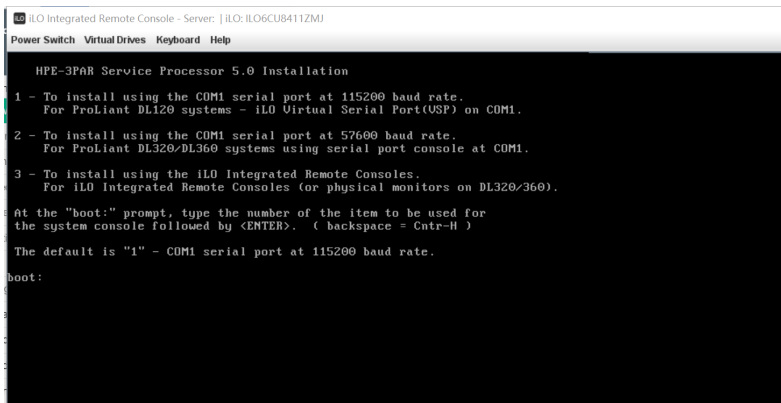
进入Java Web Start建议使用U盘重灌，iLO Virtual Media容易受网速影响。

直接使用Physical SP包制作启动U盘，iLO>Power选择reset

（启动U盘制作参考https://m.baidu.com/sf?
pd=topone_trustpaper&resource_id=55858&word=%E4%BD%BF%E7%94%A8UltraISO%E5%88%B6
%E4%BD%9CU%E7%9B%98%E5%90%AF%E5%8A%A8%E7%9B%98%E3%80%90%E6%95%99%
E7%A8%8B%E3%80%91&ext=%7B%22url%22%3A%22https%3A%5C%2F%5C%2Fproduct.pconline.
com.cn%5C%2Fitbk%5C%2Fsoftware%5C%2Fdnwt%5C%2F1601%5C%2F7423446.html%3Feqid%3
Ddb5bbee40009daa700000003643c9d3f%22%2C%22srcid%22%3A%2228420%22%2C%22jumptype
%22%3A%22text%22%2C%22urlsign%22%3A%22222776536895510321440%22%2C%22sitesign%22%
3A%2217961850184038018677%22%2C%22query%22%3A%22ultraiso%5Cu5236%5Cu4f5cu%5Cu7
6d8%5Cu542f%5Cu52a8%22%2C%22token%22%3A%226a6d6b%22%7D&top=%7B%22sfhs%22:1%
7D&atn=index&lid=10632472974389369543）

自检界面选择F11进入Boot Menu，选择One-Time Boot Menu后，选择2）从USB Device启动

此处选择3，系统将自动安装

到达Finish the Installation时（会在18%卡时间较久），拔出U盘，等待系统重新启动

Power Switch   Virtual Drives   Keyboard   Help

RC4